

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



USBポートKIT シングル タイプA

<商品番号：304-6303>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。



以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

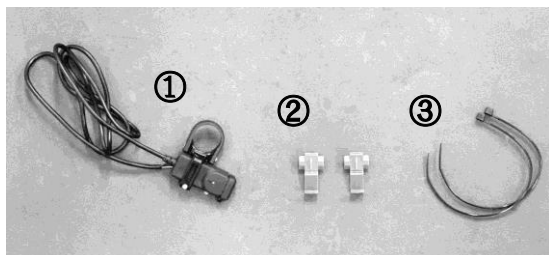

部番	品名	個数
①	USB ポート	1
②	エレクトロタップ	2
③	タイラップ	2

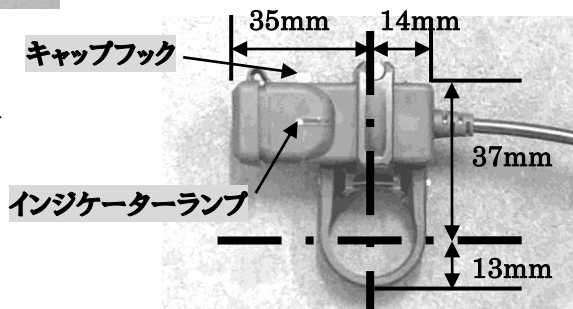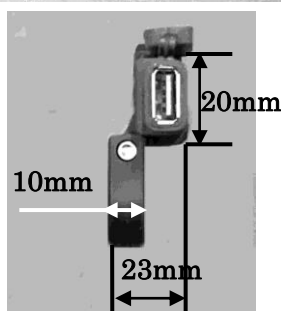

..... 製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品のUSBは、作動電圧範囲：11.5V～16V 出力電力：DC5V/2.8A 急速充電QC3.0対応 生活防水IP55相当（キャップを閉めた状態のみ）となります。
- ※ 本製品は、USBの配線部の電圧が11.5V±0.1未満となるとインジケータが青点滅します。
- ※ 本製品は、調整機能付きクランプマウントを付属しています。クランプ径はφ22です。USB本体を縦・横どちらの方向にも調整してお使いいただけます。
- ※ USB本体のカバーキャップが走行風で飛ばされないようにキャップフックが付いております。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確実に行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。
 ※作業するにあたり、必ずバッテリーのマイナス端子を外した状態から作業を行って下さい。



※本体を横方向に取り付けた場合




※本体を縦方向に取り付けた場合

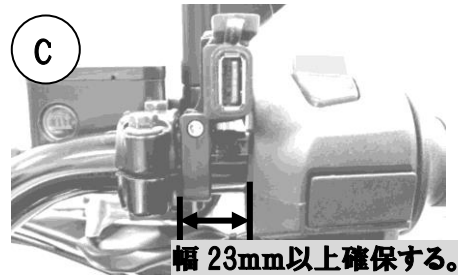

幅 23mm以上確保する。

- 1、USBポート①を固定する位置と向きを決め、ステーのクランプ部分のボルトを一旦外してからステーを固定位置に取り付けます。
 (写真A/B/C参照)
 ※USBポート①は、ジャック部分に水が入りにくいように、なるべく下側に向けて取り付けて下さい。
 ※写真B/Cのように狭い場所にて縦方向で装着する際は23mm以上の幅が有る事を確認してください。

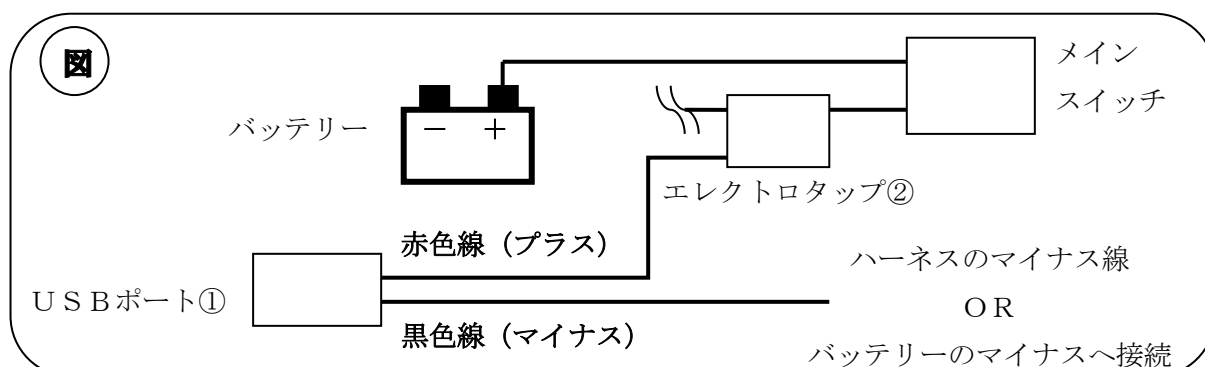

- 2、配線図を参考にしてUSBポート①から配線を車体にはわせ、結線部まで取り回して下さい。
 タイラップ③等で配線は邪魔にならないように固定して下さい。
- 3、エレクトロタップ②を使用し赤色線（プラス）と黒色線（マイナス）を結線します。
 赤色線はアクセサリ電源（メインスイッチをONにして電気が流れる箇所）に繋いでください。
 黒色線はマイナス線やバッテリーのマイナス端子に接続して下さい。
- 4、車両のメインスイッチをONにし、通電している事を確認したら完了です。

・インジケータ表示

- バッテリー電圧が正常なときにインジケータランプが青色点灯します。（充電可能）
 青色点灯時にUSBケーブルによる充電が可能です。
- バッテリーの電圧が11.5V±0.1未満の場合、インジケータランプが青色点滅します。

ご使用時の注意点

- 洗車時は、水や石鹸をUSBポート及びハーネス等の接続部に直接噴き付けしないで下さい。
- USBを使用しない時は、カバーキャップを閉じてください。ジャック部は非防水です。
- USBを使用する際は、カバーキャップをキャップフックに掛けて下さい。
- 不具合と思ったら、次の点を確認してください。
 - 充電ができない。
 - ① 接点不良。配線の結線先によって電流の流れが悪い場合があります。
 - 結線部の接続不良及び断線等がないか確認して下さい。
 - ② USBケーブルの不良
 - ご使用のUSBケーブルを確認して下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,Ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138